

Especialização em Patologia e Desempenho das construções

Aprendendo com Erros e Acidentes em Estruturas



"do Laboratório de Pesanisa ao Canteiro de Obras:

Paulo Helene Diretor PhD Engenharia

Diretor PhD Engenharia Conselheiro Permanente IBRACON Prof. Titular Universidade de São Paulo Gestor e Ex-Presidente ALCONPAT Internacional Diretor Técnico do Instituto Brasileiro do Concreto Member fib(CEB-FIP) Model Code for Service Life Design Conselheiro da CNTU e SEESP

Unisinos 17 de maio de 2019 Porto Alegre / RS

1

Desabamento de marquise


São Leopoldo/RS


Acidente: 27/07/2017, tarde de quinta-feira.

Em obras





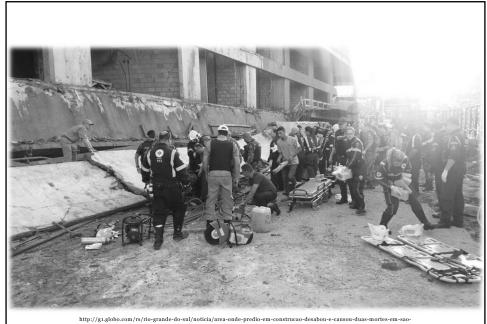

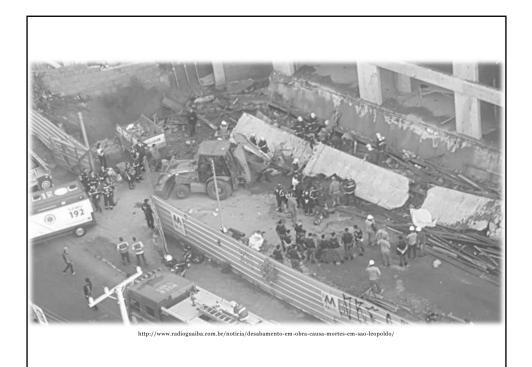

Desabamento de casa Criciúma/SC

Acidente: 06/05/2015, madrugada de quarta-feira

Dois pavimentos

7









http://diario catarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2015/05/tres-pessoas-morrem-em-desabamento-de-casa-em-criciuma-4754811.htm/pessoas-morrem-em-desabamento-de-casa-em-criciuma-4754811.htm/pessoas-morrem-em-desabamento-de-casa-em-criciuma-4754811.htm/pessoas-morrem-em-desabamento-de-casa-em-criciuma-4754811.htm/pessoas-morrem-em-desabamento-de-casa-em-criciuma-4754811.htm/pessoas-morrem-em-desabamento-de-casa-em-criciuma-4754811.htm/pessoas-morrem-em-desabamento-de-casa-em-criciuma-4754811.htm/pessoas-morrem-em-desabamento-de-casa-em-criciuma-4754811.htm/pessoas-morrem-em-desabamento-de-casa-em-criciuma-4754811.htm/pessoas-morrem-em-desabamento-de-casa-em-criciuma-4754811.htm/pessoas-morrem-em-desabamento-de-casa-em-criciuma-4754811.htm/pessoas-morrem-em-desabamento-de-casa-em-criciuma-4754811.htm/pessoas-morrem-em-desabamento-de-casa-em-criciuma-4754811.htm/pessoas-morrem-em-desabamento-de-casa-em-criciuma-4754811.htm/pessoas-morrem-em-de-casa-em-criciuma-4754811.htm/pessoas-morrem-em-de-casa-em-criciuma-4754811.htm/pessoas-morrem-em-de-casa-em-criciuma-4754811.htm/pessoas-morrem-em-de-casa-em-criciuma-4754811.htm/pessoas-morrem-em-de-casa-em-criciuma-4754811.htm/pessoas-morrem-em-de-casa-em-criciuma-4754811.htm/pessoas-morrem-em-de-casa-em-de-cas


The Harmon Hotel and SPA

Las Vegas - EUA Demolição: 20/06/2014 Não houve mortes ou feridos


Erro de Projeto


Em construção




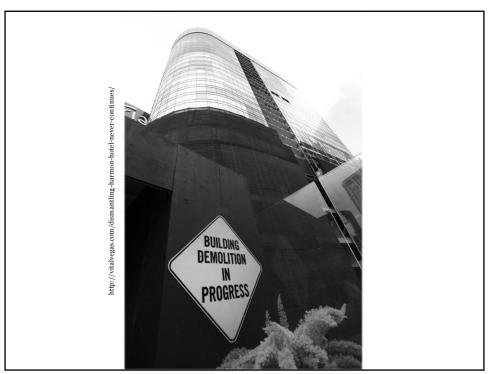




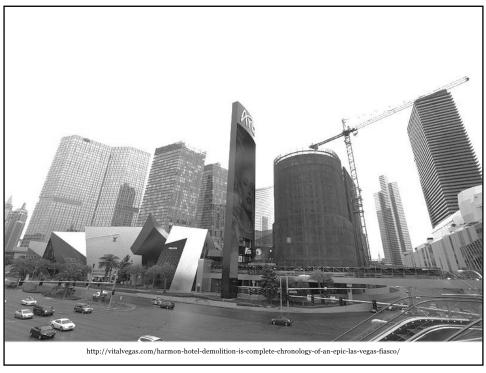

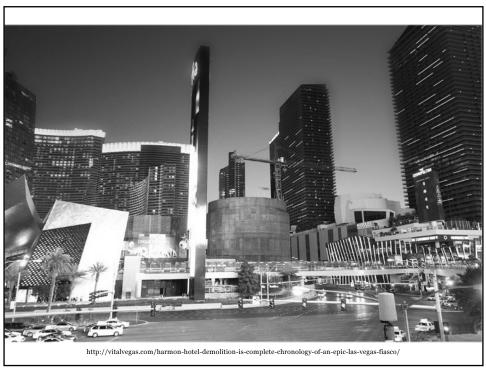

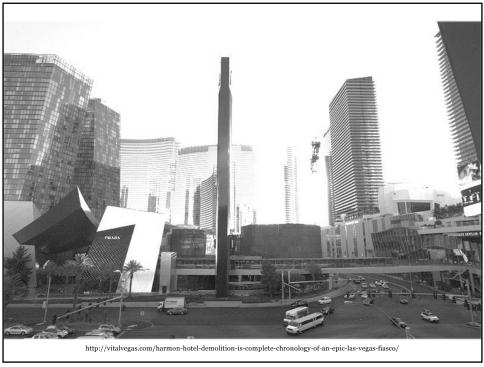

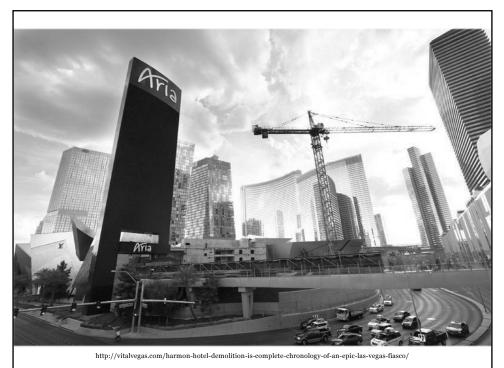

Queda de trecho de ciclovia


Rio de Janeiro/RJ

Acidente: 21/04/2016, manhã de quinta-feira.

Erro de projeto Em uso





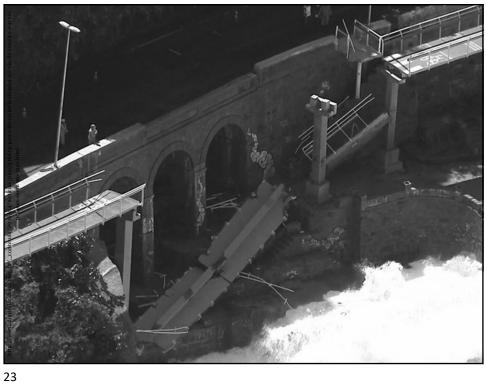





Especialista diz que trecho não foi projetado para suportar força excessiva como a registrada na ressaca



25

Queda de Stand de Vendas

São Paulo/SP

Acidente: 22/04/2016, manhã de sexta-feira.

Estrutura metálica Em uso







Engenharia Civil


Responsabilidade Conhecimento Competência Liderança Visão Ética



Pavilhão da Gameleira

Belo Horizonte/BH Acidente: 04/02/1971, manhã de quinta-feira

Construção: 1969 - 1971 Em construção

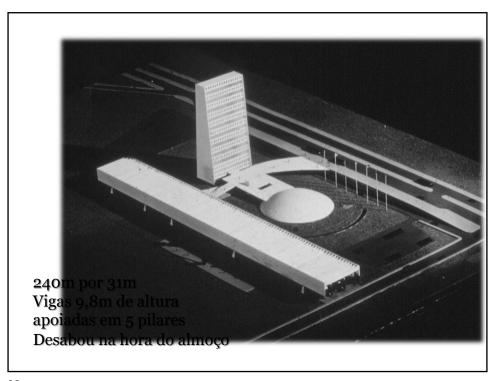

Mortos podem ser mais de 50



Da Sucursal de Belo Horizonte

Trinta e quatro horas após o desabamento do Pavilhão de Exposições da Gameleira, quando se calcula que o número de mortos poderá superar 50, elementos da equipe de resgate teriam localizado por volta das 21 horas de ontem, dois operários ainda com vida, Recursos foram concentrados no local que é de difícil acesso.

Nove cadavere já foram identificados a 42 operarios contitimento de pessoal de SERGEN. I mento de pessoal de SERGEN. I mento de pessoal de SERGEN. I na noite de onten, com Base nos cartões de ponto, informou oficialmente que 565 operarios etavam no canteiro de obras antiteoniem, de quais 452 não foram atingidos pelo desabamento, 9 morreram, já tendo sido iden-

28 continuism desparectédes.

Os 42 desparectédes podem se pas de concreto armado do pavinho desabado, onde o mau chero, provocado por corpos huma-trapulhados as operados de tragata, que se processam lentamente. As autoridades esta trapulhados autoridades esta trapulhados autoridades esta trapulhados autoridades esta famente. As autoridades esta famente. As autoridades esta portente de pessona de SERGEN, pois yerries apoles dem ado tramithito yerries apoles dem ado tramithito parties processos de personal de lettra procursos ados tramites de posición de Belo Horizonte. O cartido de posició es unicia forma cartido de posició es unicia forma cartido de posición de unicia forma cartido de unicia forma cartido de posición de unicia forma cartido de unicia forma cartid

timas.

resgate. Cerca de 500 soldada Policia Militar se encontro no local onde continua instala também um posto medico, a sar das remoitas possibilidades ainda se encontrar qualquer o rario com vida. A equipe me ca está atendendo principalim te membros das equipes de corro que se sentem mal.

Muitos feridos Além de o numero de morto do Pavilhão de Exposições da Gameeira deixou um saldo de 62 feridos, a maiora deles em estado grave. Apenas 25 operarios la receberam ala nos hospitals dos prontos socorro Sarah Kublis-Roberto de Carlos de

Somando-se o numero de moros feridos e desaparecidos conlui-se que 113 operarios foram utingidos pelo desabamento dos 9 mil toneladas de concreto arnado. Os trabalhos de restate não pararam á noite contijuarão hoje, até a retirada total te todas as vigas, sob as qualterem encontrar-se or cadaveres

Ordenada a interdição


O delegado Geraldo Lara Remede, da Delegacia de Viglianciaressoal, que dirigirá o inquerito obre o desabamento do pavilhão le exposições da Gameleira, dereminou a, interdição de toda a bira. Dessa forma, não mais sefetito e accomanto do bloco de ERGEN, firma encarregada das biras civis do edificio.


A sutoridade policial justificoua afirmando que se há perigo de lesabamento também no outro oloco, não se deve permitir que operarios arrisquem a vida na coocação das estacas. Acrescentou que toda a obra ficará interditaComissão de alto nível e paraleismente ao trabalho de loicia, uma comissão de alto ní-lio, composta por engenheiros do stituto de Tecnologia de Minas erais, e do Instituto de Pesqui-s Tecnologicas de São Paulo, a mbém estudará as causas do ma seabamento. Ambos esses orgãos e ma incumbencia de controlar imaterial que é utilizado nas sea

Segundo José Ferreira Filho esidente da CIURBE (Cia. U nizadora Serra do Curral), missão de alto nivel, formad Com Medici.
Em audiencia que teve ontem
m o presidente Médici, o go
ernador Israel Pinheiro comen
u, entre outros assuntos, o de
thamento do pavilhão.
Mais tarde, falando a jornalis


is tarde, falando a Jornatiso governador reiterou sua
nativa anterior de que as firque participaram da conslo da obra têm incontestavel
idade tecnica. "O fato —
nou — teria recebido pequeeferêncis, se aquela hora não
essem ali reunidas algumasnas de operarios".


http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19710206-29398-nac-0008-999-8-not

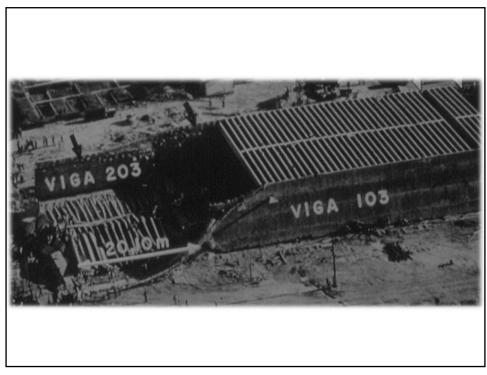


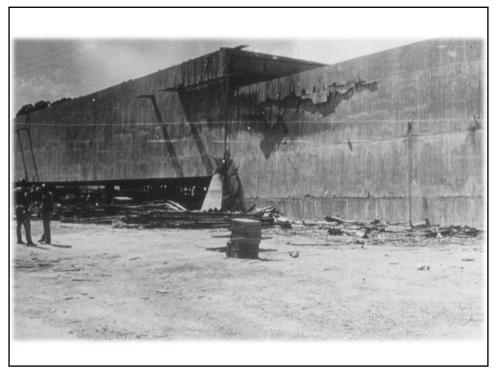



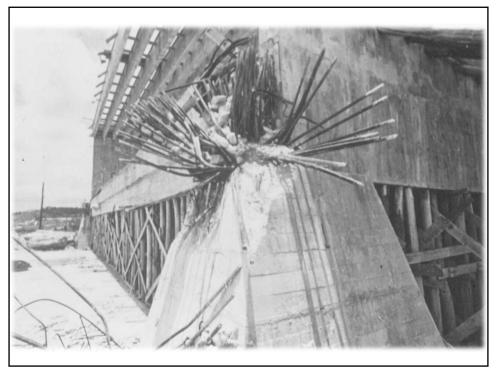

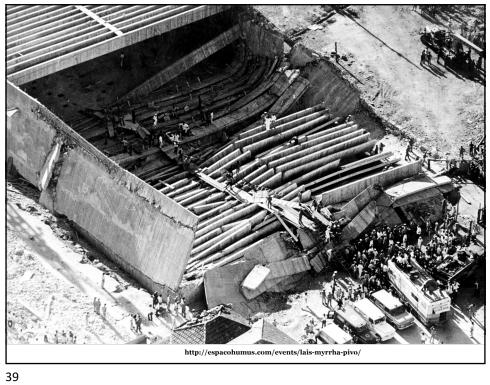

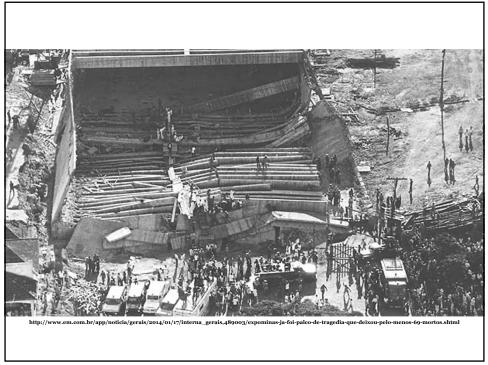



Superior Tribunal de Justiça Brasília, DF

41

Elevado Paulo de Frontin

Rio de Janeiro/RJ Acidente: 20/11/1971


Construção: 1969 - 1974 Em construção


A viagem do onibus Usina/Leblon foi cortada pela metade quando, num estrondo, ruíram 122 metros de concreto



O ônibus da linha Usina/Leblon foi atingido em cheio. Os bombeiros tiveram que abrir brechas na lataria para salvar os passageiros que ainda restavam vivos. Não foram poucas as cenas dramáticas durante o resgate. Um homem só ficou livre das ferragens depois que lhe amputaram as duas pernas (abaixo). O ônibus foi apanhado exalamente no centro de força dos destroços do elevado.

43

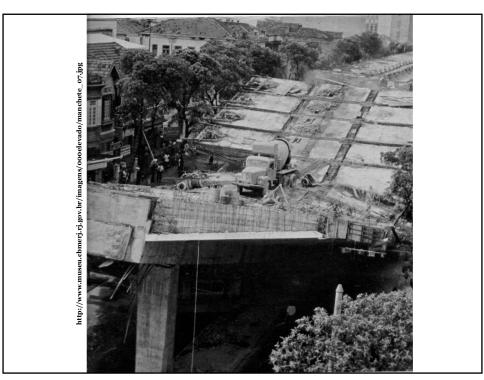

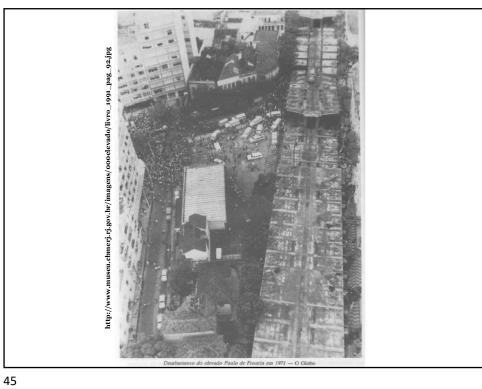





Viaduto Batalha do Guararapes

Pampulha/MG Acidente: 03/07/2014, tarde de quinta-feira.

Construtora: Consórcio Integração


– Construtora Cowan S.A. / Delta

Construções S.A.

Investimento de R\$ 460,5 milhões

Previsão de entrega antes do acidente: Julho de 2014.



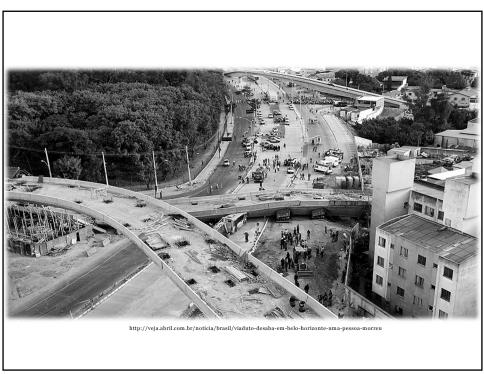





Projetista que fez cálculos nega culpa por queda de viaduto na Avenida Pedro I

Profissional alega que mesmo que houvesse desvio nos dados ele não provocaria

Publicação: 18/09/2014 06:00 Atualização: 18/09/2014 07:56



) profissional trabalha em um escritório de ngenharia no Bairro Santa Efigênia, Região engemiata no sainta Engenia, kegato Leste de BH, e prestou serviço tercerizado à empresa que venceu a licitação para elaborar o projeto executivo do viaduto, a Consol Engenheiros Consultores. Primeiramente, enquanto revisava documentos em sua mesa, Silva afirmou não poder entrar em detalhes técnicos sobre o ocorrido, por força de contrato com a Consol mas comentru aspectos do laudo. cecinico sobre o dornad, poi norça de contrado, com a Consol, mas comentou aspectos do laudo do Instituto de Criminalistica que culpam seu trabalho por contribuir com o desmoronamento. "Os cálculos do projeto são meus. Fui eu que fiz. A meu ver, os cálculos não contêm qualquer erro. Estão corretos. O problema alí (no viáduto) foi outro", afirmou, sem entrar em detalhes.

orém, nas últimas páginas do laudo do Institut Porem, nas utimas paginas do laudo do instructo, de Criminalistica, a conclusão assinada por sete peritos criminais pesa contra os cálculos de Rodrigo de Souza e Silva, que teriam indicado a construção do pilar denominado P3 com uma capacidade de suportar força 100 toneladas menor que o necessário.

O pilar P3, que afundou pelo meio do bloco devido a dimensões inadequadas, segundo aponta laudo do Instituto de Criminalística

Três meses e meio depois do desabamento da alça sul do Viaduto Batalha dos Gurarapes sobre a Avenida Pedro I, entre os bairros Planalto e São João Batista, em Beio Horizonte, o projetista apontado pelo laudo do Instituto de Criminalística da Policia Civil como responsável por ter calculado de forma equivocada a resistência de um dos pilares falou pela primeira vez, com exclusívidade, ao Estado de Minas. Rodrigo de Souza e Silva negou que suas fórmulas contivessem erros e afirmou que, ainda que os dados contestados pelos peritos da Polícia Civil estivessem equivocados, isso não seria capaz de derrubar o divaduto, esmagando dois caminhões, um microônibus e um carro, o que resultou em dois mortos, 23 feridos e em prejuizos para motoristas e moradores do entorno da obra.

53

http://www.en.com.br/app/noticia/gerais/2014/09/18/intema_gerais,570199/projetista-que-fez-a culpa-por-queda-de-viaduto-na-avenida-pedro-ishtml#.VBxXHkuQcng.facebook

Pedro I. Análise aponta que aberturas em laje superior do tabuleiro foram malfeitas e reduziram resistência

Viaduto tem falha de execução

Segundo engenheiro, problema não foi causa da queda, mas condena a alça norte

■ JOANA SUAREZ
■ Aberturas excessivas e irregulares no tabuleiro do viaduto Batalha dos Guararapes, na avenida Pedro I, são apontadas como motisio apontadas como moti-vos para condenar a alça que ficou de pé. A conclu-são é do engenheiro espe-cialista em estruturas Nel-son Aratijo Lima, que anali-sou os projetos do abra, as-sim como as fotos do desa-bamento e da escavação em torno do pilar que afun-dou. O especialista cario-a, com 50 anos de expe-riência na área, também arceltia que a causa da



como a causa do desabamento, mas, ao analisar o projeto a as formas como a pilar tado pala construtora, da



Aberturas são feitas para, durante a obra, criar

Análise





Shopping Ribeirão Preto

Ribeirão Preto/SP 28 de agosto de 2008 tarde de quinta-feira

Em construção

57











Rodoanel Mário Covas (trecho sul)


Embu/SP Acidente: 13/11/2009, sexta-feira às 21h10. Investimento de R\$ 5 bilhões


R\$ 3,2 bilhões referentes às obras brutas e R\$ 1,8 bilhão destinados às compensações ambientais, desapropriações, reassentamentos e interferências

63





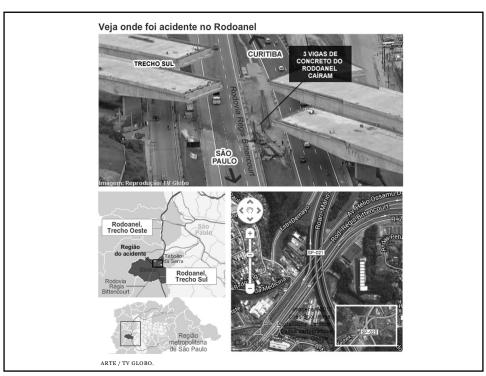

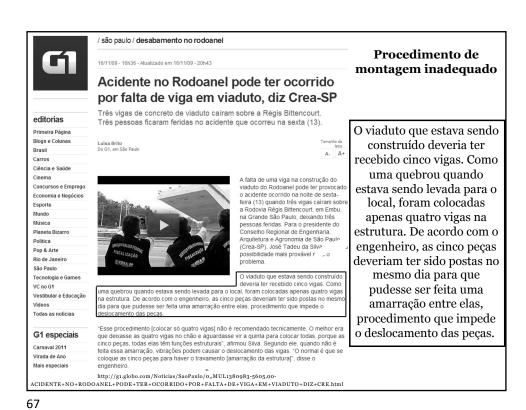

Laudo aponta vigas mal travadas como causa de acidente no Rodoanel

da Folha Online

PUBLICIDADE



O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) divulgou nesta segunda-feira o laudo do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo) sobre o <u>acidente</u> em un viaduto do trecho sul do Rodoanel, ocorrido no dia 13 de novembro último.

Veja a cobertura completa sobre o acidente

Após 1 mês, governo desconhece causas de acidente no Rodoanel

Segundo o IPT, as vigas da obra foram travadas de maneira inadequada e provocaram um deslizamento. O DER afirma que "o surgimento de uma força horizontal não contida pelo travamento adotado" teve como consequência "o deslizamento e tombamento das vigas, causando sua ruptura".



Viaduto do trecho sul do Rodoanel em Embu (SP), onde ocorreu acidente que feriu três pessoas; IPT conclui laudo e aponta causas

O laudo aponta três fatores para o deslizamento: falta de horizontalidade das superfícies das bases de apoio, insuficiência de atrito na interface das vigas com as bases de apoio e falta de travamento adequado das vigas.

Para a retomada da obra, o IPT recomenda adequações nos controles de nivelamento e assentamento das vigas sobre as bases de apoio. O processo deve garantir o atrito necessário para evitar deslizamentos, mas também foram recomendados sistemas de travamento provisórios das vigas.

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u672081.shtml

Expansão do Shopping Golden Square

São Bernardo do Campo/SP 31 de novembro de 2011 manhã de domingo

Em construção

69









Shopping Metropolitano Barra

Jacarepaguá /RJ 09 de novembro de 2012 manhã de sexta-feira

Em construção







Arena Palmeiras

São Paulo/SP
Acidente: 15/04/2013,
segunda-feira pela manhã.
Construção: 2010 → 2014
Investimento de R\$ 330 milhões

CASO ARENA PALMEIRAS

esportes

15/04/2013 14:0

Operário morre em acidente na Arena Palestra

Uma pessoa morre e outras três ficam feridas após desabamento de vigas de sustentação de arquibancada

DIÁRIO SP ONLINE

Na manhã desta segunda-feira (15), uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas após desabamento de vigas de sustentação das arquibancadas da Arena Palestra, futuro estádio do Palmeiras que deve ficar pronto no segundo semestre deste ano.

Em comunicado, a construtora WTorre "se colocou à disposição dos familiares das vítimas todo a assistência necessária". "As causas do acidente estão sob investigação, e ainda não é possivel apontar os motivos da ocorrência".

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco operários estavam no setor em que houve o desabamento, mas apenas quatro conseguiram escapar. Três ficaram feridos levemente.




ocorreu na manhã de hoje



O corpo do operário morto continua no local aguardando a perícia. As obras da Arena foram suspensas hoje

http://veja.abril.com.br/multimidia/galeria-fotos/slideshow/desabamento-na-arena-palmeiras

79

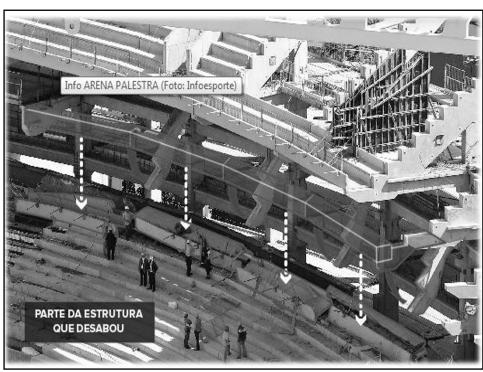


Monotrilho Linha 17-Ouro

São Paulo/SP Acidente: 09/06/2014, tarde de segunda-feira. Investimento de R\$ 3,17 bilhões

Previsão de entrega antes do acidente: segundo semestre de 2015.

81



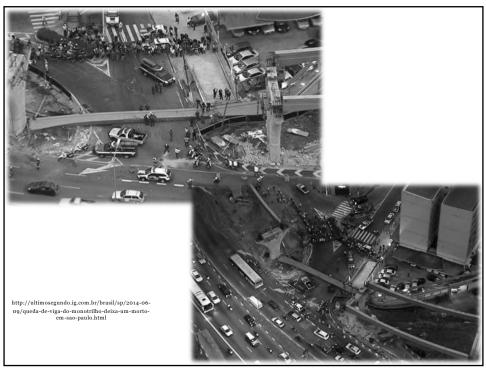



Laje de Edifício Comercial

Porto Alegre/RS Acidente: 23/08/2014, tarde de sábado.

Em construção

85







Queda de trecho de Túnel

Rio de Janeiro/RJ

Acidente: 17/05/2019, manhã de sexta-feira.

Em uso

89











Queda de laje da UniCesumar Maringá/PR

Acidente: 16/05/2019, manhã de quinta-feira.

Em construção Estrutura pré-moldada

95





Os intervenientes











projetista serviços de construtora tecnologista laboratório estrutural concretagem (execução) (consultor)

(controle)

atribuição de incumbências ABNT NBR 12655:2014

Estruturas de Concreto para Edificações

Atividade profissional regida por normas técnicas:

- ▶ de PROJETO
- **▶** de MATERIAIS
- ▶ de EXECUÇÃO
- ▶ de CONTROLE
- ➤ de OPERAÇÃO & MANUTENÇÃO
- > e, Complementares (NR4; NR 6; NR9; NR18 do MT, PMs)

que têm força de lei por conta do CDC

99

A Lei 8.078, mais conhecida como Código de Defesa do Consumidor, diz em seu capítulo V, seção IV, artigo 39, inciso VIII:

"É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, colocar no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro)."

Quanto à questão da responsabilidade, o Código de Defesa do Consumidor CDC, estabelece no Capítulo IV, artigo 12:

"O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos."

no artigo 23:

"A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade."

101



Edificio

Palace II

Rio de Janeiro

1996 domingo carnaval

25 andares

5 anos!





Na madrugada de domingo, à 1h para ser mais exato, ouviu-se um estrondo muito forte no prédio, que fez com que muitas pessoas descessem. Alguns apartamentos já começavam a apresentar fissuras nas paredes internas.

Soubemos, depois por um bombeiro, que havia um tapume no segundo subsolo, na altura do meio do prédio. Esse tapume isolava uma área na garagem do Palace II, que servia como escritório da construtora, onde eram guardados arquivos, plantas, equipamentos de escritórios, etc. O acesso era restrito à construtora e raríssimas eram as visitas de engenheiros no local, com certeza. Por isso, as possíveis inspeções ou o levantamento de irregularidades no segundo subsolo, nessa metade do prédio, eram praticamente nulos.

Então, houve a ruptura do pilar, talvez não em uma extensão significativa, mas o suficiente para acarretar a redistribuição da carga e fazer um recalque, que calculo em torno de 4 centímetros. Esses fatos, a rachadura das paredes e o barulho, evidentemente faziam parte do funcionamento espacial da estrutura, que tentava recompor suas cargas para os pilares vizinhos. Nessa ocasião demoliu-se o tapume e verificou-se que o pilar estava em

condições superprecárias. Quando o engenheiro da Defesa Civil chegou, só teve tempo de testemunhar o que havia acontecido e fazer com que todas as pessoas evacuassem o prédio, o que infelizmente não ocorreu com todos.

É bom frisar que essa caixa de elevador tinha uma coisa assimétrica. As caixas de elevadores, próximas ao trecho que caiu, não estavam em funcionamento. Não existiam elevadores nesse trecho, o que acabou salvando muitas vidas. Por quê? Porque todo mundo que se precipitava em descer utilizava a caixa do elevador do lado oposto. Portanto, depois do desabamento, ainda existiam cerca de 20 a 25 pessoas no interior do prédio, que desceram as escadas.

Depoimento do Eng. Waldir José de Mello, no CREA.RJ Consultor da PMRJ

105

dramática e penosa.

Pensamos em inúmeras possibilidades, inclusive a de dar aproximadamente de 10 a 15 minutos, por andar, para que um bombeiro levasse os moradores daquele piso para, com uma caixa pequena, resgatar pertences indispensáveis, como documentos, por exemplo.

No entanto, as portas já estavam empenadas e teriam de ser arrombadas. Esse era um sinal nítido de que a estrutura já apresentava deformação, em função dos esforços de tração em cada nível. As portas funcionavam como elementos resistentes. Primeiro, não havia tempo para arrombar todas as portas e, segundo, não seria seguro tirar um elemento de resistência da estrutura.

Percebemos que realmente não seria possível salvar o prédio, quando vimos que



Depoimento do Eng. Waldir José de Mello, no CREA.RJ Consultor da PMRJ







PALACE I 10anos

109

Em abril de 1997 fui chamado para elaborar um Parecer Técnico de um edifício residencial na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro....

Era uma edificação com 15 anos de idade e tinha problemas de corrosão...

Mas o que mais me surpreendeu foi encontrar pilares só com armaduras longitudinais sem estribos....

Recomendei um reforço estrutural das partes afetadas ... em fevereiro de 1998 caiu o Palace II e me lembrei que a construtora daquele edifício era a Sersan de Sérgio Naia e isso foi decisivo para que o síndico do edifício seguisse à risca o que havíamos recomendado.

Bem foi a primeira e única vez que vi vários pilares armados sem estribos... Escrevo isso porque acho que ninguém em sã consciência poderia afirmar que havia segurança naquela edificação...

Abelardo de Oliveira Júnior CREA-RJ 33264-D Rio de Janeiro-RJ





De: Thainan Almeida .Phd Engenharia [mailto:thainan.almeida@concretophd.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 15 de agosto de 2014 15:41
Para: carlos.britez@concretophd.com.br; Ricardo Boni Gomes Rolim .PhD Engenharia

Boa Tarde.

Prezado Carlos,

A concretagem na segunda - feira foi adiada.

Hoje em inspeção nas vigas já armadas. foi verificado que a viga V1 entre os pilares C1 e C2 faltava uma camada de 7 barras Ø 20, de acordo com o projeto ES-EX-003A-R 06) disponível em obra para conferência dos encarregados, junto com o Eng. Ricardo Boni orientamos a seguir o projeto e colocar à 3 º camada prevista, conforme foto anexa.

Att.,
Thainan

113

Em 22 de abril de 2016 11:40, Rachel Morais .PhD Engenharia <rachel.morais@concretophd.com.br> escreveu:

Prezado Prof. Paulo Helene,

Conforme conversamos anteriormente sobre a obra de reforço estrutural do empreendimento comunico-lhe formalmente que no dia a Engª.


responsável pelo acompanhamento do reforço estrutural do referido empreendimento, realizou a FVS – Ficha de Verificação de Serviço da armação da parede de ligação interligada aos pilares da junta estrutural (P34-P35 e P41-P42 – 12º Pavimento) aprovando de modo indevido, tendo em vista que, esta PhD detectou que 24 barras (verticais) Ø 12.5mm foram substituídas por barras Ø 10mm, inclusive, faltavam 26 barras (horizontais) Ø 12.5mm.

Mediante o exposto, esta PhD solicitou a presença dos envolvidos e orientou que fosse realizada adequadamente as disposições da armação da parede de ligação (P34-P35 e P41-P42 – 12º Pavimento) conforme as especificações existentes no projeto Folha: 2199-ARM-PIL-017-R01.

Por fim, registra-se que a empresa responsável pela execução do reforço estrutural realizou as adequações conforme as orientações desta Consultoria. A cópia da FVS assim como o arquivo em PDF do projeto da 'seguem anexos para consulta.

Atenciosamente,


Rachel Morais
Tecnóloga da Construção Civil
Tel.: 55-11-9-5051-4605 ou tel.: 55-11-2501-4822
Rua Visconde de Ouro Preto 201 São Paulo SP 01303-060
rachel.morais@concretophd.com.br
www.concretophd.com.br

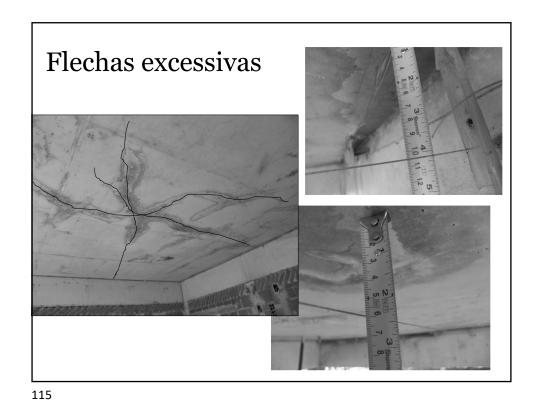

laje+vigas com espessura média de
22cm → 550kg/m²

dimensionada para 150kg/m²

tem o módulo; tem o f_{ck} mas não foi dimensionada para essa carga

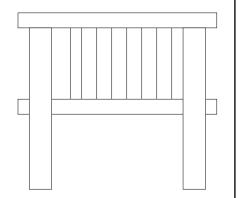

1 ano de idade

117



Shopping Center

colapsou 40.000m²
4 lajes protendidas
3 pavimentos
vãos 7,5m x 7,5m
obra em construção

119












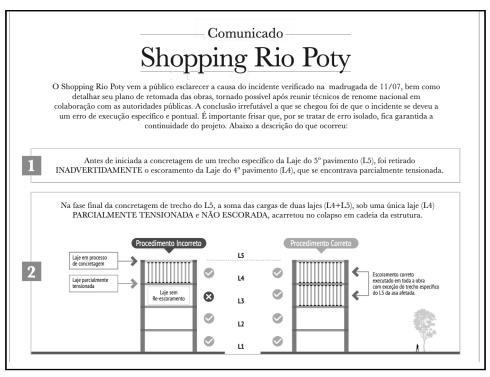

Irresponsabilidade ou Incompetência?

bloco de fundação 350m^3 $f_{ck} = 35 \text{MPa}$ 39 caminhões OK

6 caminhões com f_{ck} de 8MPa a 12MPa



- · o Motorista não percebeu?
- quem realizou o controle de aceitação do concreto deixou passar?
 - · o bombista não reclamou?
 - o Mestre de obras não percebeu?
 - · o Engenheiro viu?

OMISSÃO IGNORÂNCIA FALTA de COMPROMETIMENTO

Resposta do Engenheiro Construtor:

Nós percebemos mas decidimos colocar 250kg de cimento (5sacos) dentro do balão para compensar... Depois de 28dias deu no que deu! e ainda queria cobrar da Concreteira...

129



Edifício Habitacional


armadura de pilares obra nova

131







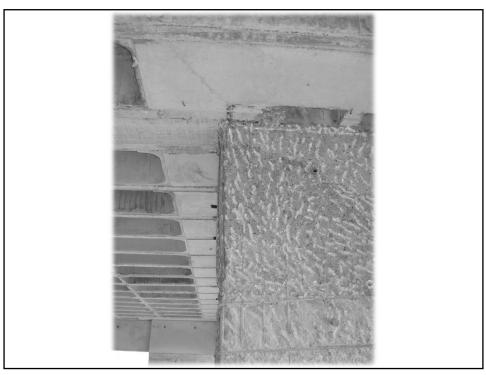



Qual o papel do do Construtor?

137

- ✓ Tornar realidade um Projeto
- ✓ Compatibilizar sonhos (projetos)
- ✓ Realizar expectativas
- ✓ Liderar operários (dar o exemplo, saber fazer, dar importância ao que eles fazem)
- ✓ Não é só gerenciar, nem projetar!

terceirizar um serviço ≠ terceirizar responsabilidade

139

outro caso desastroso!

PILAR	DIMENSÃO PILAR NO SUBSOLO (cm)	FERRO LONGITUDINAL EXECUTADO (QUANT./mm)	FERRO LONGITUDINAL PROJETADO (QUANT./mm)	diferença
01	(20 x 100)	10 Ø 12.5	14 Ø 10.0	+12 %
02	(30×50)	22 Ø 12.5	16 Ø 16.0	- 16 %
03	(20×100)	48 Ø 16.0	50 Ø 16.0	- 4 %
04	(20×100)	24 Ø 16.0	36 Ø 16.0	- 33 %
05	(30×50)	24 Ø 12.5	18 Ø 16.0	- 19 %
06	(20×100)	10 Ø 12.5	14 Ø 10.0	+12 %
07	(20×70)	10 Ø 10.0	10 Ø 10.0	
08	(20×70)	08 Ø 12.5	08 Ø 10.0	+ 56 %
09	(25 x 80)	28 Ø 16.0	20 Ø 20.0	- 10 %

ivro: 010	(20 x 100)	34 Ø 12.5	34 Ø 16.0	diferença
11	(25 x 125)	18 Ø 12.5	28 Ø 10.0	+5 %
12	(25 x 178)	38 Ø 10.0	38 Ø 10.0	
13	(25 x 178)	16 Ø 16.0	38 Ø 10.0	+8 %
14	(25 x 125)	18 Ø 12.5	28 Ø 10.0	+0,5 %
15	(20×218)	34 Ø 10.0	34 Ø 10.0	
16	(20×218)	Ø 10.0	34 Ø 10.0	
17	(20×70)	10 Ø 10.0	10 Ø 10.0	
18	(30×70)	18 Ø 12.5	28 Ø 10.0	+0,5 %
19	(30×70)	08 Ø 16.0	20 Ø 10.0	+2 %
20	(20×70)	08 Ø 12.5	08 Ø 10.0	+56 %
21	(20 x 70)	12 Ø 12.5	30 Ø 10.0	- 37 %
22	("25" x 100)	42 Ø 16.0	30 Ø 20.0	- 10 %
23	("25" x "208")	34 Ø 12.5	76 Ø 10.0	- 30 %
24	("25" x 100)	42 Ø 16.0	34 Ø 20.0	- 21 %
25	(20×70)	08 Ø 12.5	16 Ø 10.0	- 22 %



Edifício Real Class







Belém do Pará

34 pavimentos

105m 20.01.2011 35MPa




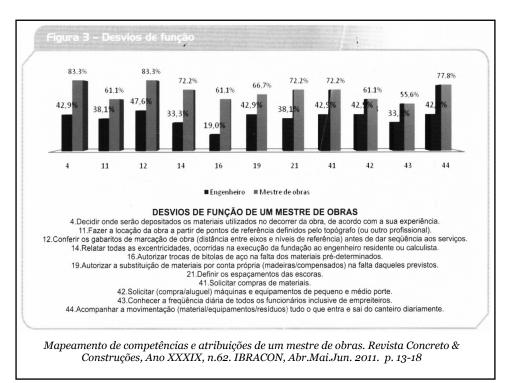

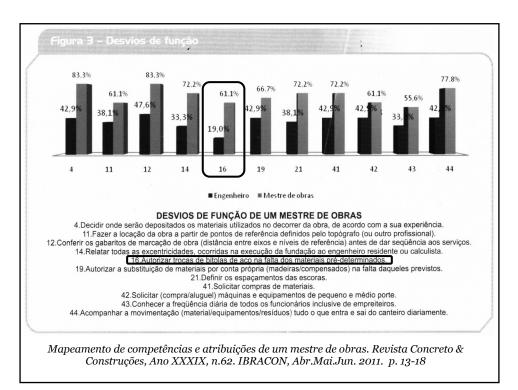


Edifício Habitacional

concretagem de pilares obra nova

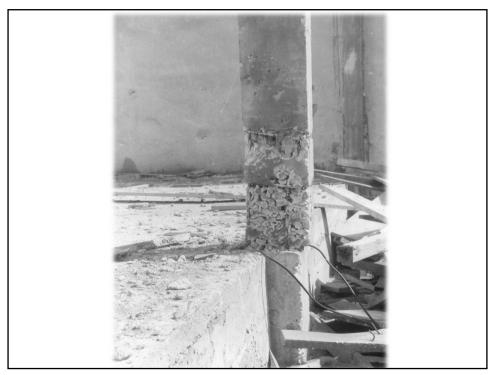



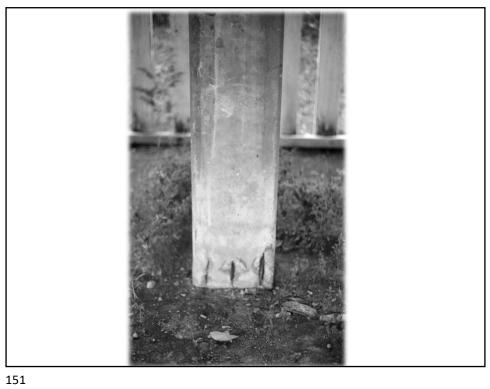





Reparo Estrutural !?



Todo reparo estrutural deve ser realizado com argamassa, graute ou concreto com resistência bem superior à do elemento. No mínimo igual.

Reparo Estrutural!?



Todo reparo estrutural deve ser realizado com argamassa, graute ou concreto com resistência bem superior à do elemento. No mínimo igual.

155

CONSTRUTOR

precisa ter consciência de que a consequência de seus atos pode levar anos para aparecer!

Edifício Areia Branca

Recife, Pernambuco
14 de outubro de 2004
quinta-feira às 20:30h
1977 → 1979
25 anos


12 andares + térreo + 1 garagem

157



EDIFÍCIO AREIA BRANCA - Pernambuco

semanas antes

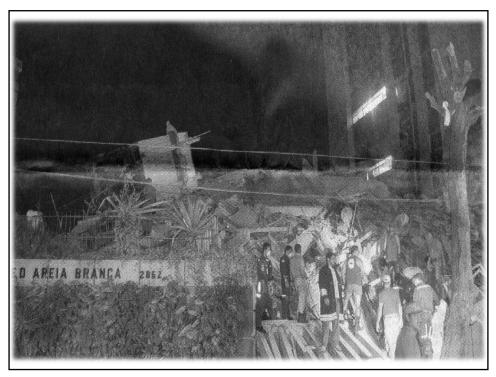














Ligação pilar - sapata com redução da seção transversal do pilar





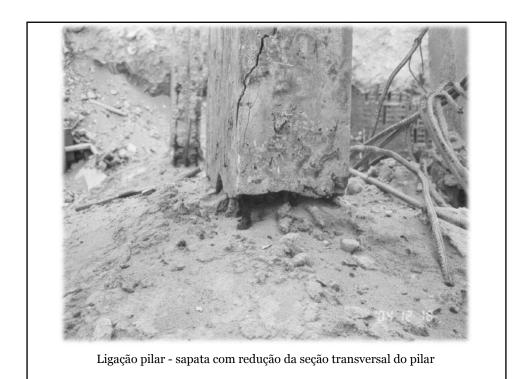




CONSTRUTOR

precisa ter consciência de que as consequências de seus atos podem ser desastrosas e onerosas!

Edifício Emblemático

Alphaville, São Paulo 50MPa 35 andares Comercial ninho de concretagem

171

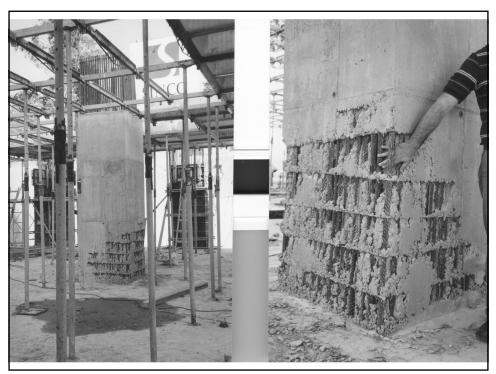

















CONSTRUTOR

Tem a obrigação de fazer a síntese do conhecimento daquela obra!

181

Qual a MISSÃO do Construtor?

Estruturas de Concreto para Edificações

Atividade profissional regida por normas técnicas:

- ▶ de PROJETO
- ➤ de MATERIAIS
- ▶ de EXECUÇÃO
- ➤ de CONTROLE
- > de OPERAÇÃO & MANUTENÇÃO

183

Documentos exigidos por algumas empresas no CONTRATO

- ✓ Contrato ou Estatuto Social, com última alteração;
- ✓ Comprovante de inscrição junto ao CNPJ/MF;
- ✓ Comprovante de Inscrição Estadual DECA ou declaração de isenção de inscrição emitida por contador;
- ✓ Comprovante de Inscrição Municipal;
- ✓ Certidão Negativa de Débito junto ao INSS;
- ✓ Certidão Negativa Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
- ✓ Certidão Negativa de Débito de Tributos Estaduais ou Declaração de isenção de inscrição estadual;
- ✓ Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais;
- ✓ Certidão de Regularidade junto ao FGTS (CRF);
- ✓ RG, CPF e comprovante de endereço do representante legal;
- ✓ Prova do Registro no CREA pertinente à atividade exercida pela empresa.

Documentos Exigidos para Pagamentos

cópia dos seguintes documentos relativos a competência do mês imediatamente anterior:

- ✓ GPS (Guia da Previdência Social INSS);
- ✓ GFIP/SEFIP (Guia do Fundo de Garantia e Informação à Previdência) ou Declaração de ausência de fato gerador para recolhimento de FGTS completa (GFIP/SEFIP);
- ✓ GRF (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia);
- ✓ Folha de Pagamento mensal completa dos funcionários;
- ✓ Comprovante de recolhimento do ISS (Imposto sobre Serviços)
- $\checkmark\;$ Declaração do contador comprovando a escrituração contábil regular da empresa.
- ✓ Declaração do contador atestando que não há recolhimento de GPS e de FGTS;
- ✓ Declaração do contador atestando que não há retirada de pró-labore do(s) sócio(s) da empresa;
- ✓ ART do CREA referente ao serviço

185

A estrutura representa aproximadamente 30% dos custos totais da obra e 100% de sua SEGURANÇA!

Comprometimento!

Do your best!

187

